

# SPOTREPAIR & IDENTIFICATIE VAN KLEINE LAKSCHADES

01

## VOORBEREIDING

- Inspecteer de kleine beschadiging.
- Ontvetten en reinigen.
- Reinigen: met perslucht.

02

## KLEURBEPALING

- Optie 1: Gebruik de Valspar Spectrofotometer.
- Optie 2: Controleer de kleurcode op het typeplaatje.
- Raadpleeg de Valspar Color Box.
- Controleer welke kleurvariant het beste past.
- Maak de kleurformule in de vereiste kwaliteit en hoeveelheid.

03

## AFPLAKKEN EN SCHUREN

- Gebruik compacte gereedschappen zoals schuurmachines, zo beperkt u het reparatieoppervlak.
- Schuur met P180-P240-P320.
- Gebruik op het overgangsgedebied P1000 of P2000 Trizact of een vergelijkbaar product.
- Voor het afplakken eerst schoonmaken, ontvetten en afnemen met kleefdoek.

04

## PLAMUREN

- Breng 2 of 3 lagen plamuur aan met:
  - spuitbus of
  - spuitpistool.
- Droog met:
  - infrarood of
  - geforceerd drogen op 60°C.

05

## SCHUREN

- Schuur de plamuur met P400 of P500.
- Ontvet en reinig vóór het aanbrengen van basislak.
- Reinigen: met perslucht en kleefdoek.

06

## AANBRENGEN BASISLAK

- Gebruik een klein spuitpistool om het reparatiegebied te beperken, gebruik 1-1,5 bar luchtdruk.
- Breng de basislak aan.
- Laat de basislak goed drogen.
- Breng de laatste 'druppellaag' aan op 1 bar alleen bij effectkleuren. Dit om wolkvorming te voorkomen en voor de juiste kleur.
- Na het drogen voorzichtig afnemen met een kleefdoek.

07

## AANBRENGEN BLANKE LAK

- Gebruik een klein spuitpistool om het reparatiegebied te beperken, gebruik 1-1,5 bar luchtdruk.
- Breng 2 overlappende lagen aan en laat tussentijds drogen.

## UITSPUITEN BLANKE LAK

- Voeg 100% uitspuitverdunding toe aan de blanke lak en spuit dit op de uitspuitzone. Herhaal dit met pure uitspuitverdunding.
- Of gebruik de DeBeer Refinish 1-231 Fade-Out Thinner (spuitbus).

08

## DROGEN

- Pas bij voorkeur infrarood drogen toe, dit is voordeliger en werkt sneller.
- Geforceerd drogen op 60°C.

09

## POLIJSTEN

- Polijst de uitspuitzone met een fijn polijstmiddel.
- Indien nodig de uitspuitzone schuren
  - met P2000
  - zo nodig P3000 gebruiken.
- Gebruik een kleine polijstmachine met max. 1500 omwentelingen per minuut.
- Polijst van buiten naar binnen.

10

## AFRONDING

- De auto is klaar voor aflevering aan uw klant.